



发行说明

**RG-S2300 系列交换机**

**RGOS 10.2(5), Release (67430)**

正式版本

# 版 权 声 明

福建星网锐捷网络有限公司©2009

版权所有，保留一切权利。

没有经过本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或者全部，并且不得以任何形式传播。

 **Ruijie**  <sup>®</sup>、 <sup>®</sup>、**RGOS**<sup>®</sup>、  
**RGNOS**<sup>®</sup>、 **实达网络锐捷**<sup>®</sup>、**Red-Giant**<sup>®</sup>、  
 <sup>®</sup>、**锐捷**<sup>®</sup> 都是福建星网锐捷网络有限公司的注册商标，  
不得仿冒。

# 前 言

本文记录了 RG-S2300 系列交换机 RGOS 10.2(5), Release(67430)版本的信息，内容包括：

章节	内容说明
基本信息	版本号、适用产品、适用范围、版本类别、发行时间、基线版本。
硬件特性	该版本适用的产品硬件型号，相关硬件特性的支持情况。 与硬件相关的限制信息，如硬件差异导致软件功能差异、硬件混插或业务卡使用注意事项等。
软件特性	该版本解决的问题、新增功能以及功能变更。 该版本中存在的功能缺陷、命令使用限制及规避措施等。
配套手册	产品用户手册等配套资料。
升级指导	升级文件名称、大小、MD5 值。 升级过程中的注意事项。



关于本文的任何疑问，请咨询锐捷网络技术支持热线：4008-111-000 。

## 目 录

1	基本信息 .....	5
2	硬件特性 .....	5
2.1	支持的硬件.....	5
2.2	硬件限制 .....	6
3	软件特性 .....	6
3.1	解决问题 .....	6
3.2	新增功能 .....	8
3.3	功能变更 .....	8
3.4	软件限制 .....	8
4	配套手册 .....	10
5	升级说明 .....	11
5.1	升级文件清单 .....	11
5.2	升级注意事项 .....	11

# 1 基本信息

版本号	RGOS 10.2(5), Release(67430)
适用产品	S2328G、S2352G
适用客户	通用
版本类型	正式版本
发行日期	2009-11-12
基线版本	RGOS 10.2(4), Release(56390)

# 2 硬件特性

## 2.1 支持的硬件

硬件型号	硬件版本号	说明
S2328G	1.0	提供 24 个 10/100M 自适应端口和 2 个千兆 combo SFP 端口，以及 1 个支持 M2000-02SFP/GT 和 M3250-STACK 模块的扩展端口；
S2352G	1.0	提供 48 个 10/100M 自适应端口和 2 个千兆 combo SFP 端口，以及 1 个支持 M2000-02SFP/GT 和 M3250-STACK 模块的扩展端口；
M3250-STACK	1.0/1.5	堆叠模块
M2000-02SFP/GT	1.0	2 口光电复用模块

## 2.2 硬件限制

无

# 3 软件特性

## 3.1 解决问题

该版本解决了以下问题：

问题产生条件	现象	BUG 通告 ID
配置 loopback 0，不配置地址，再配置 Logging Source loopback 0	死机，设备自动复位	7-09-07-29-41
以下条件下可能发生： 1.找不到空闲的 vty； 2.连接被 line 上设置的 acl 所 deny；	客户发现设备 Telnet 不上（控制台无任何输出），通过抓包发现 TCP 三次握手可以建立，但是设备方没有回显字符。 CPU 利用率、内存利用率正常。	NA
1、将端口 1 配置为 1x 受控口 2、端口 1 下接 pc，端口 2 接 dhcp 服务器 3、端口 1 下的 pc 采用动态获取地址，未认证就可以获取 dhcp 地址	仅配置 1x 受控口，受控口下的未认证用户可以通过 dhcp 获取到 ip 地址。	3-09-06-25-12
1、1x 认证端口上启动动态 vlan 跳转功能 2、ACS 服务器上指定下发 vlan 为 2，1x 认证通过，显示认证用户转到 vlan 2 3、修改 ACS 服务器上对应认证用户的下发 vlan 为 100，交换机上启动定时重认证功能 4、该认证用户重新进行认证，由于需要下发新的 vlan 100，引起用户被强制下线	认证用户重认证时重新修改下发的 Vlan，会被强制下线、认证不成功。	7-09-07-01-11

1x 基于用户认证, 打开收控口, 认证 mac 连续的多个用户, 其中一些 mac 的用户无法认证成功。(哈希冲突产生条件是随机的, 哈希值相同就可能有问题, 用户越多出现可能性越大)	1x 环境, 某个 mac1 的用户在线, 另一个用户地址为 mac2, mac2 和 mac1 的 hash 值相同, 导致 mac2 的用户认证失败, 无法上网	3-09-07-27-1 1
一个端口下配置 rmon collection stats 1, 其它端口进行 switchport 与 no switchport 切换	如产生条件描述, 操作另一个端口时, 会将所有端口的以下配置清除 rmon collection stats 1; 导致统计组配置消失,	7-09-07-10-4 1
1.该 BUG 产生的频率是必现; 2.在 S23 上配置隔离 PVLAN; 3.加入三个 (包含三个) 以上端口到该隔离 PVLAN; 4.删除以上配置了隔离 PVLAN 的配置。	在 S23 上配置 PVLAN, 当配置了 3 个 (包含三个) 以上的隔离口 (ISOLATE PVLAN 所属端口)。后又把此配置删除, 出现部分端口无法通讯。	3-09-06-02-1 5
(1)采用多用户测试工具进行多用户认证测试, 保证交换机上的认证用户个数 $\geq 300$ , 具体的认证用户个数取决于 SAM 服务器对交换机请求的响应速度, 响应速度越快, 显现本 bug 所需要的认证用户数量要求越多。 (2)改变交换机的 ip 授权模式, 强制所有的用户下线。	交换机在强制所有用户下线过程中, 发现部分用户在 SAM 服务器的在线用户信息中依然存在, 始终在进行计费  影响: 如果交换机配置了记账更新, 那这里只有最后一个记账更新报文到 STOP 之间的费用会遗漏统计。如果没有配置记账更新, 那用户的这次上网会遗漏计费。	7-09-08-04-1 2
开启 dhcp snp, 和 pvlan 功能	pc 获取地址后, 无法 ping 通网关	7-09-08-14-1 1
交换机冷启动或者热启动时, 如果千兆口有流量且百兆口也有流量的情况下, 启动后有一定几率出现	一、S23 空配置, 两个千兆口使用网线互连; 二、PC 一台, 网卡连接 S23 的一个百兆口, 使用发包工具不间断地向该网卡发送 ARP 广播; 三、将 S23 重启 (冷启动或热复位), 启动后千兆口有一定几率出现交换功能失效。	3-09-10-22-1 1
1.打开 dhcp snooping 2.地址表耗尽或者地址表出现哈希冲突导致未学习到用户的 mac 地址 3.用户在 interface fastEthernet 0/1 下申请 ip 地址	用户申请 ip 地址失败。	7-09-10-23-1 1

1.抓 SYSLOG 报文 2.Linux 系统查看抓取的报文	Linux 系统查看报文，日志末尾有 ^M 字符	7-09-08-10-4 1
1.按配置 snmpv3 user 满足条件： 按照字典序排在前面的索引的长度大于排在后面的索引的长度，如： ruijie(config)#snmp-server user aabbccdd g1 v3 ruijie(config)#snmp-server user u1 g1 v3 2.用网管软件对 usmUserTable 进行 walk 操作	网管软件出现死循环	7-09-10-09-4 1

## 3.2 新增功能

在基线版本的基础上新增以下功能：

功能模块	功能说明
第 2 代 su 下发	用户在未认证时，可以自动登录到 su 下载界面。该界面所提供的 su 下载地址，可以在未认证时，供用户下载 su。减少客户端部署的资源投入。
MIB/SYSLOG	MIB：主要增加 内存，CPU 两级门限 SYSLOG：主要规范了链路及应用部分的 SYSLOG。具体参见 SYSLOG 文档。
端口线缆检测功能	通过在接口模式下配置 line-detect 命令，支持端口线缆检测。检测线缆状态，并在线缆出现故障时，用于定位故障位置。
snmp if-index persit 功能	配置 snmp if-index persit 命令后，每次重启，接口的 ifindex 都会保持与重启前一致。

## 3.3 功能变更

无。

## 3.4 软件限制

➤ 本版本中已知的问题以及对应的规避措施

对应 BUG 通告 ID	7-09-08-04-13
问题产生条件	(1)认证端口上启动 gsn 地址绑定功能(当开启 ip 授权、启用安全通道、开启第二代 SU 下发功能都存在此问题)



	<p>(2)在对应认证端口 2/0/12 上配置静态 mac 地址</p> <pre>mac-address-table static 00e0.4c0d.b3d0 vlan 200 interface GigabitEthernet 2/0/12</pre> <p>(3)用对应静态 mac:00e0.4c0d.b3d0 的用户在 2/0/12 认证端口上进行认证，认证通过。</p> <p>(4)发送符合静态 mac: 00e0.4c0d.b3d0 的 IP 报文，发现均被过滤掉，未被转发。</p>
问题现象	<p>静态 MAC 与以下功能不能共用。如果同时开启，则静态 MAC 对应的用户，无法通信。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.开启 ip 授权的情况下，配置静态地址，该静态地址无法通信</li> <li>2.启用安全通道的情况下，配置静态地址，该静态地址无法通信</li> <li>3.启用 gsn 授权的情况下，配置静态地址，该静态地址无法通信</li> <li>4.开启 su 部署的情况下，配置静态地址，该地址无法通信</li> </ol>
规避方法	NA

#### ➤ 其他限制

这里主要说明下第 2 代 su 下发功能的限制：

S23 的 su 分发功能打开后，能够同时解决品控 1992 与品控 2419 的哈希冲突问题；这是由于将认证用户从 MAC 地址表切换为 FP 表来实现而达到的目的。但将 MAC 地址表切换为 FP 表实现，由于 FP 表是许多安全功能共用的资源，所以**安全功能的使用情况对容量指标会有较大影响**。并且会引入许多的限制。在部署 SU 分发功能的时候，请特别注意。

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>SU 分发与静态 MAC 不能共用</b></li> </ul> <p>见版本存在的问题描述。配置的静态的 MAC 无法通信。</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>SU 分发功能或 WEB 认证功能打开关闭时认证用户状态变化</b></li> </ul> <p>SU 分发功能或 WEB 认证功能打开时会导致所有 1x 已认证用户被强制下线，SU 分发功能或 WEB 认证功能关闭时，所有 1x 已认证用户被强制下线。</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>默认直通协议</b></li> </ul> <p>SU 打开时，S23 上的默认直通协议在所有端口上生效(直接转发)；</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>与全局 IP+MAC 的兼容</b></li> </ul> <p>全局 IP+MAC 与 SU 下发不能一起使用，前者打开可能会导致后者失效</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>与端口安全的兼容</b></li> </ul> <p>端口安全与 WEB 认证、SU 下发不能一起使用，前者打开可能会导致后者失效</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>与 tag support 模式的兼容</b></li> </ul> <p>S23 的 SU 下发功能不能使用在 tag support 命令配置的情况下。</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>与 IPV6 acl 的兼容</b></li> </ul> <p>S23 的 SU 下发功能与 IPV6 acl 互斥</p>

8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>防 ARP 欺骗的限制</b></li> </ul> <p>由于 SU 分发重定向必须依靠客户 PC 能发起 HTTP 连接，而在进行连接之前，必须要能让客户 PC 获取到 DNS 解析的 IP 地址，以及网关的 ARP 报文。这种情况下，必须让未认证用户发给网关的 ARP 请求报文通行，因此，PC 也能借助这个机会进行欺骗，冒出同一个 VLAN 下的其它用户的 IP 给网关发送 ARP 报文，造成网关学习错误的 ARP，从而欺骗了同一 VLAN 下的其它用户。影响如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 网关学习的用户 ARP 可能被欺骗；</li> <li>2) 2. 用户学习到的 ARP 是正确的；</li> </ol>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>SU 下发打开时，二层报文转发的限制</b></li> </ul> <p>非认证用户的二层报文会被转发。</p>
10	打开第 2 代 SU 分发功能，1X 认证用户容量指标会减少。
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>未认证用户的地址学习</b></li> </ul> <p>SU 打开时，未认证用户地址能被学习，但不能转发</p>

## 4 配套手册

该版本适用的产品用户手册如下：

手册名称	内容简介
RG-S2300 系列交换机安装手册	本手册介绍了 S2300 系列交换机在功能和物理上的一些特性，提供了设备安装步骤、硬件故障排除、模块技术规格，以及电缆和连接器的规格和使用准则等。
RG-S2300 系列交换机 RGOS10.2(5) 版本配置手册	本手册对 RG-S2300 系列交换机 RGOS10.2(5)版本支持的各网络协议及其实现原理进行了描述，并配有详细的配置实例。
RG-S2300 系列交换机 RGOS10.2(5) 版本命令手册	本手册对 RG-S2300 系列交换机 RGOS10.2(5)版本支持的各项网络协议相关的配置命令做了详细的描述。包括命令模式、参数说明和使用指南等，并配有具体的实例。



以上产品用户手册可从锐捷网络技术支持网站下载：<http://support.ruijie.com.cn/>。

## 5 升级说明

### 5.1 升级文件清单

文件名	说明	文件大小（字节）	MD5
S2300_V10.2(5)_R67430.bin	S2300 系列安装包	5,216,288	d7d0ec70ce407653cc4f60474690cf55

### 5.2 升级注意事项

在对该版本进行升级的过程中，请注意以下事项：

在升级或者自动升级过程中，会有不允许重启的提示，一旦出现类似提示，请务必不要断电或者复位系统，也不要随便插拔其他模块。

升级完成后，执行 **show version** 命令，查看如下信息，确认升级成功：

```
System description      : Ruijie Gigabit Security & Intelligence Access Switch
(S2352G) By Ruijie Network
System start time       : 2009-5-27 9:18:44
System hardware version : 1.01
System software version : RGOS 10.2(5), Release(67430)
System boot version     : 10.2.43633
System CTRL version     : 10.2.46001
```



关于产品升级详细的操作步骤，请参见后文“升级操作指导”。